
[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----




[illegible]

[illegible]

参见民用建筑设计统一标准GB50352-2019第6.7.3-2条木材类为B2级；图集23J909的P349页皮革类

请再次确认皮革、木地板等易燃物质，材料表中必须说明清楚是经过阻燃处理的（见国家标准图集23J909的P128-132页

皮革硬包燃烧性能等级确定为B1级，应提供燃烧性能检测报告作为依据；其他非《建筑内部装修设计防火规范》明确燃烧性能等级的材料也应提供燃烧性能检测报告

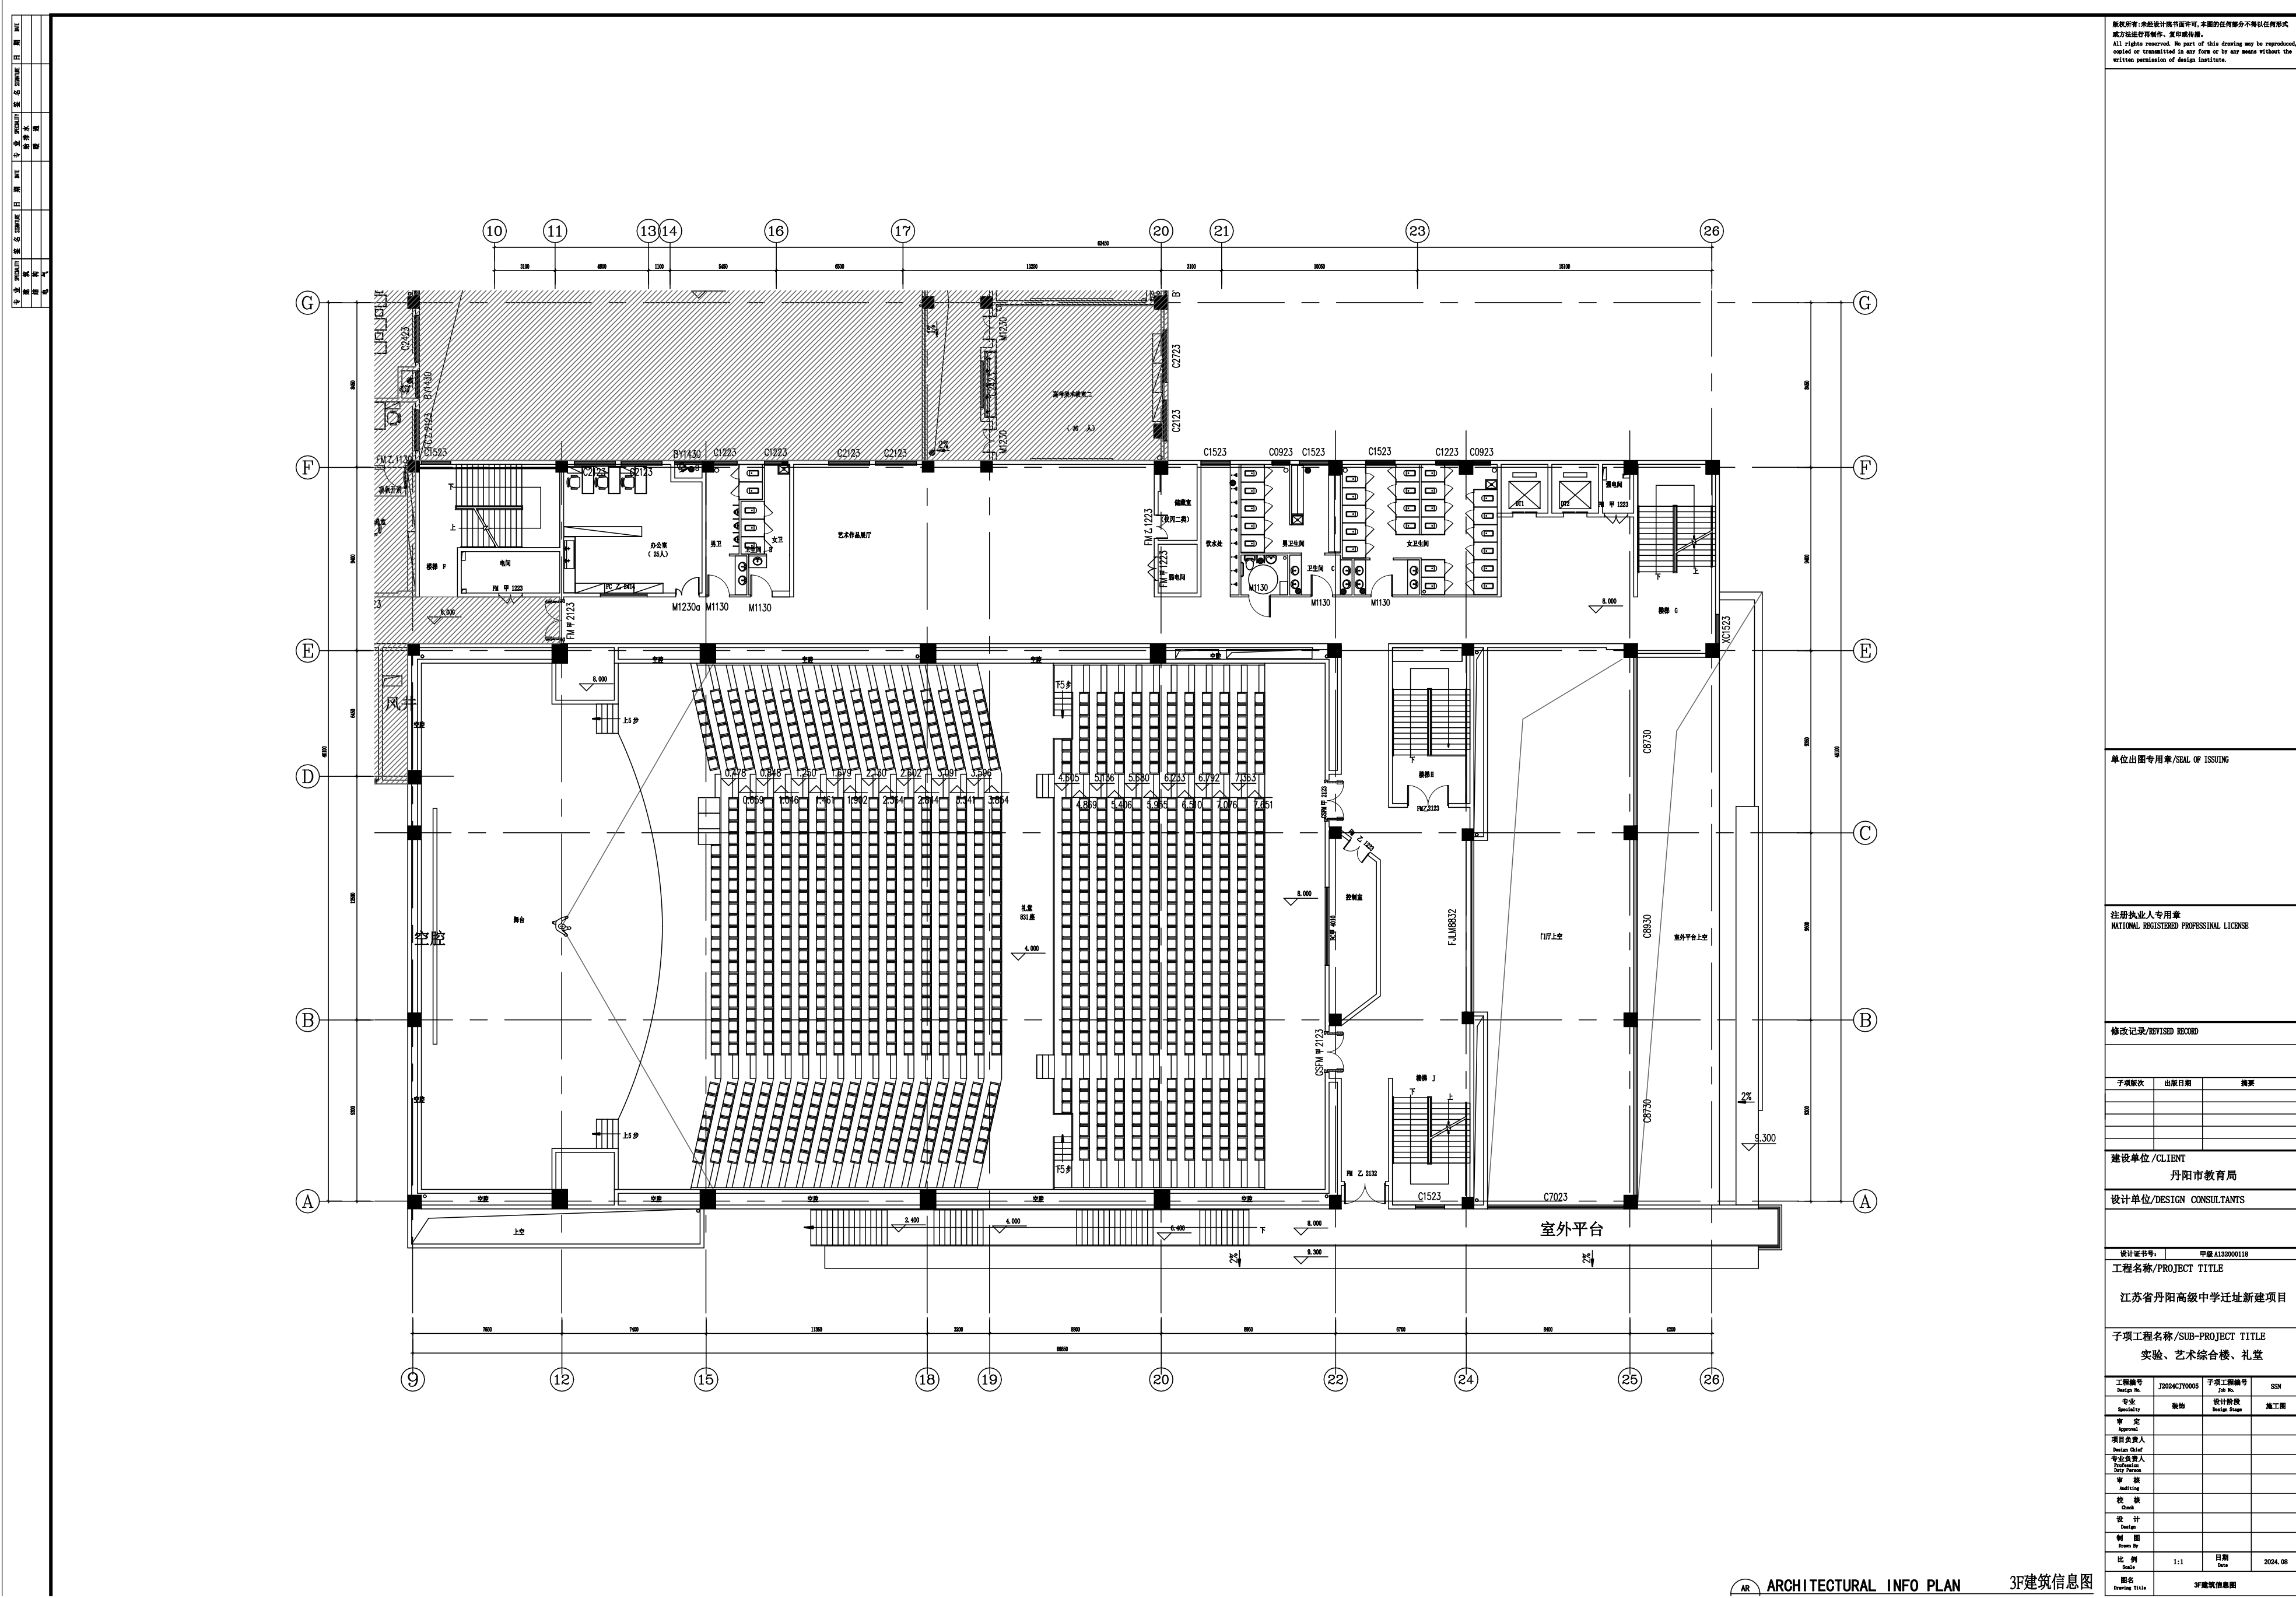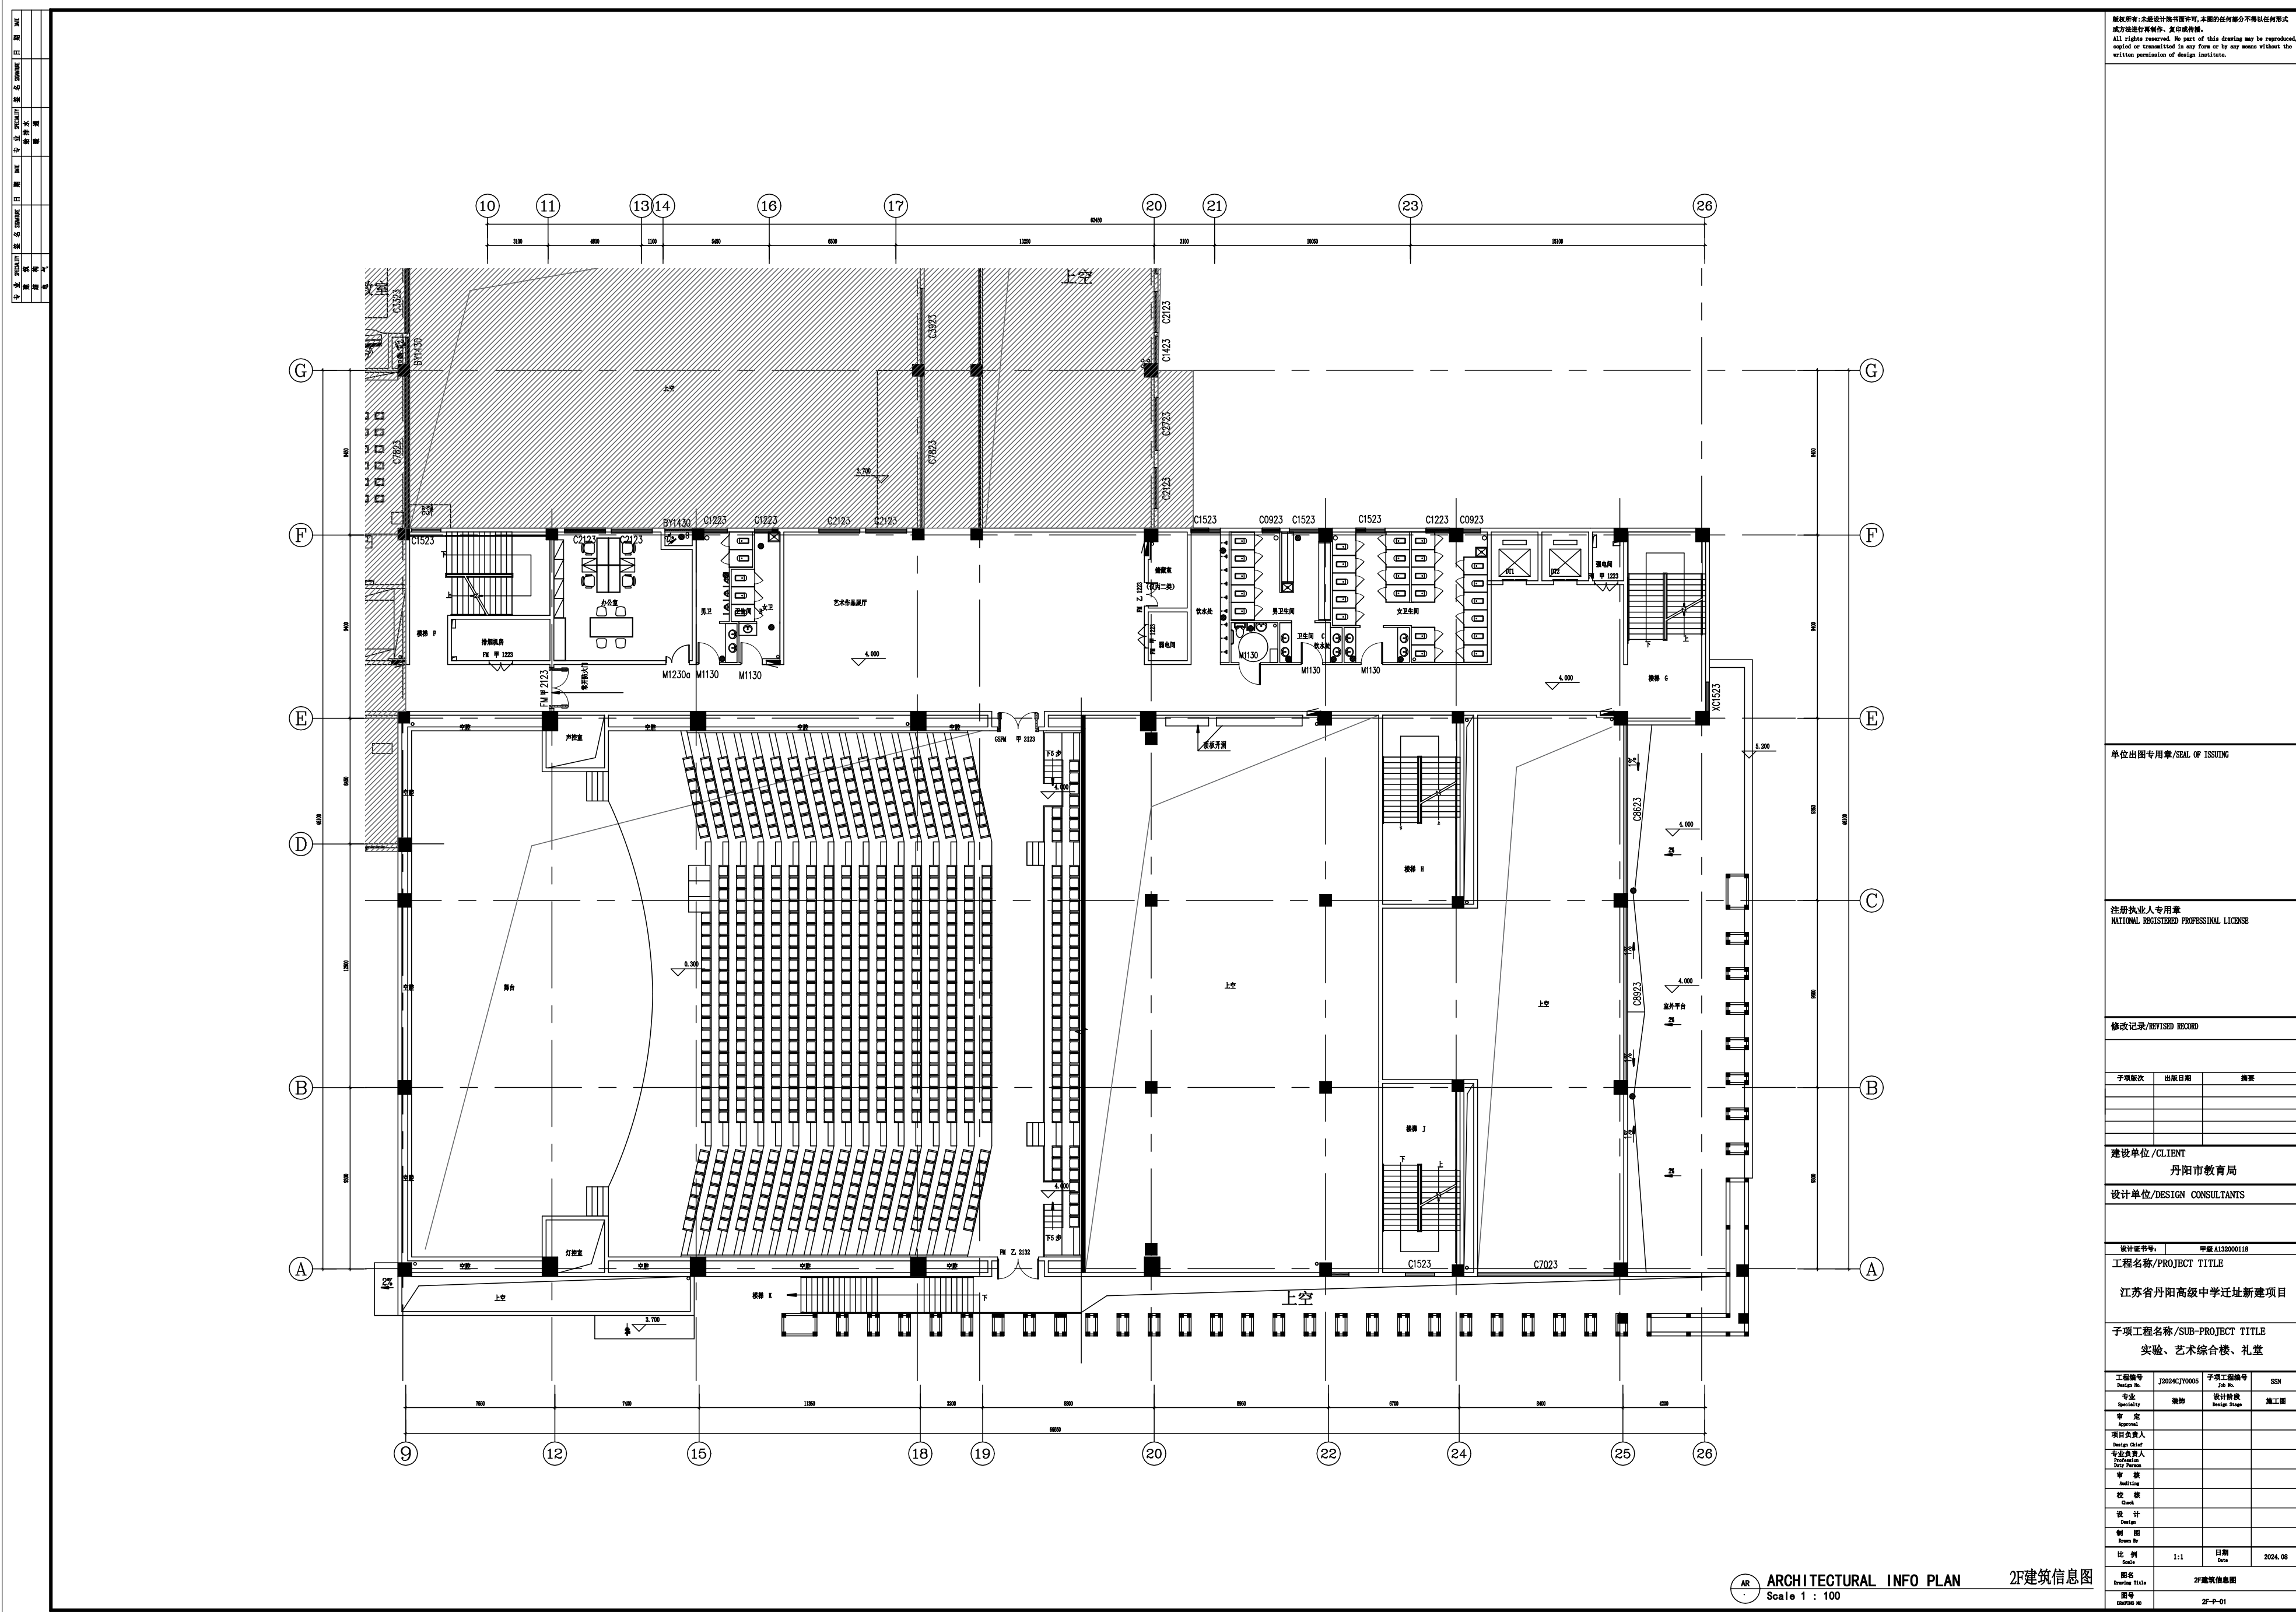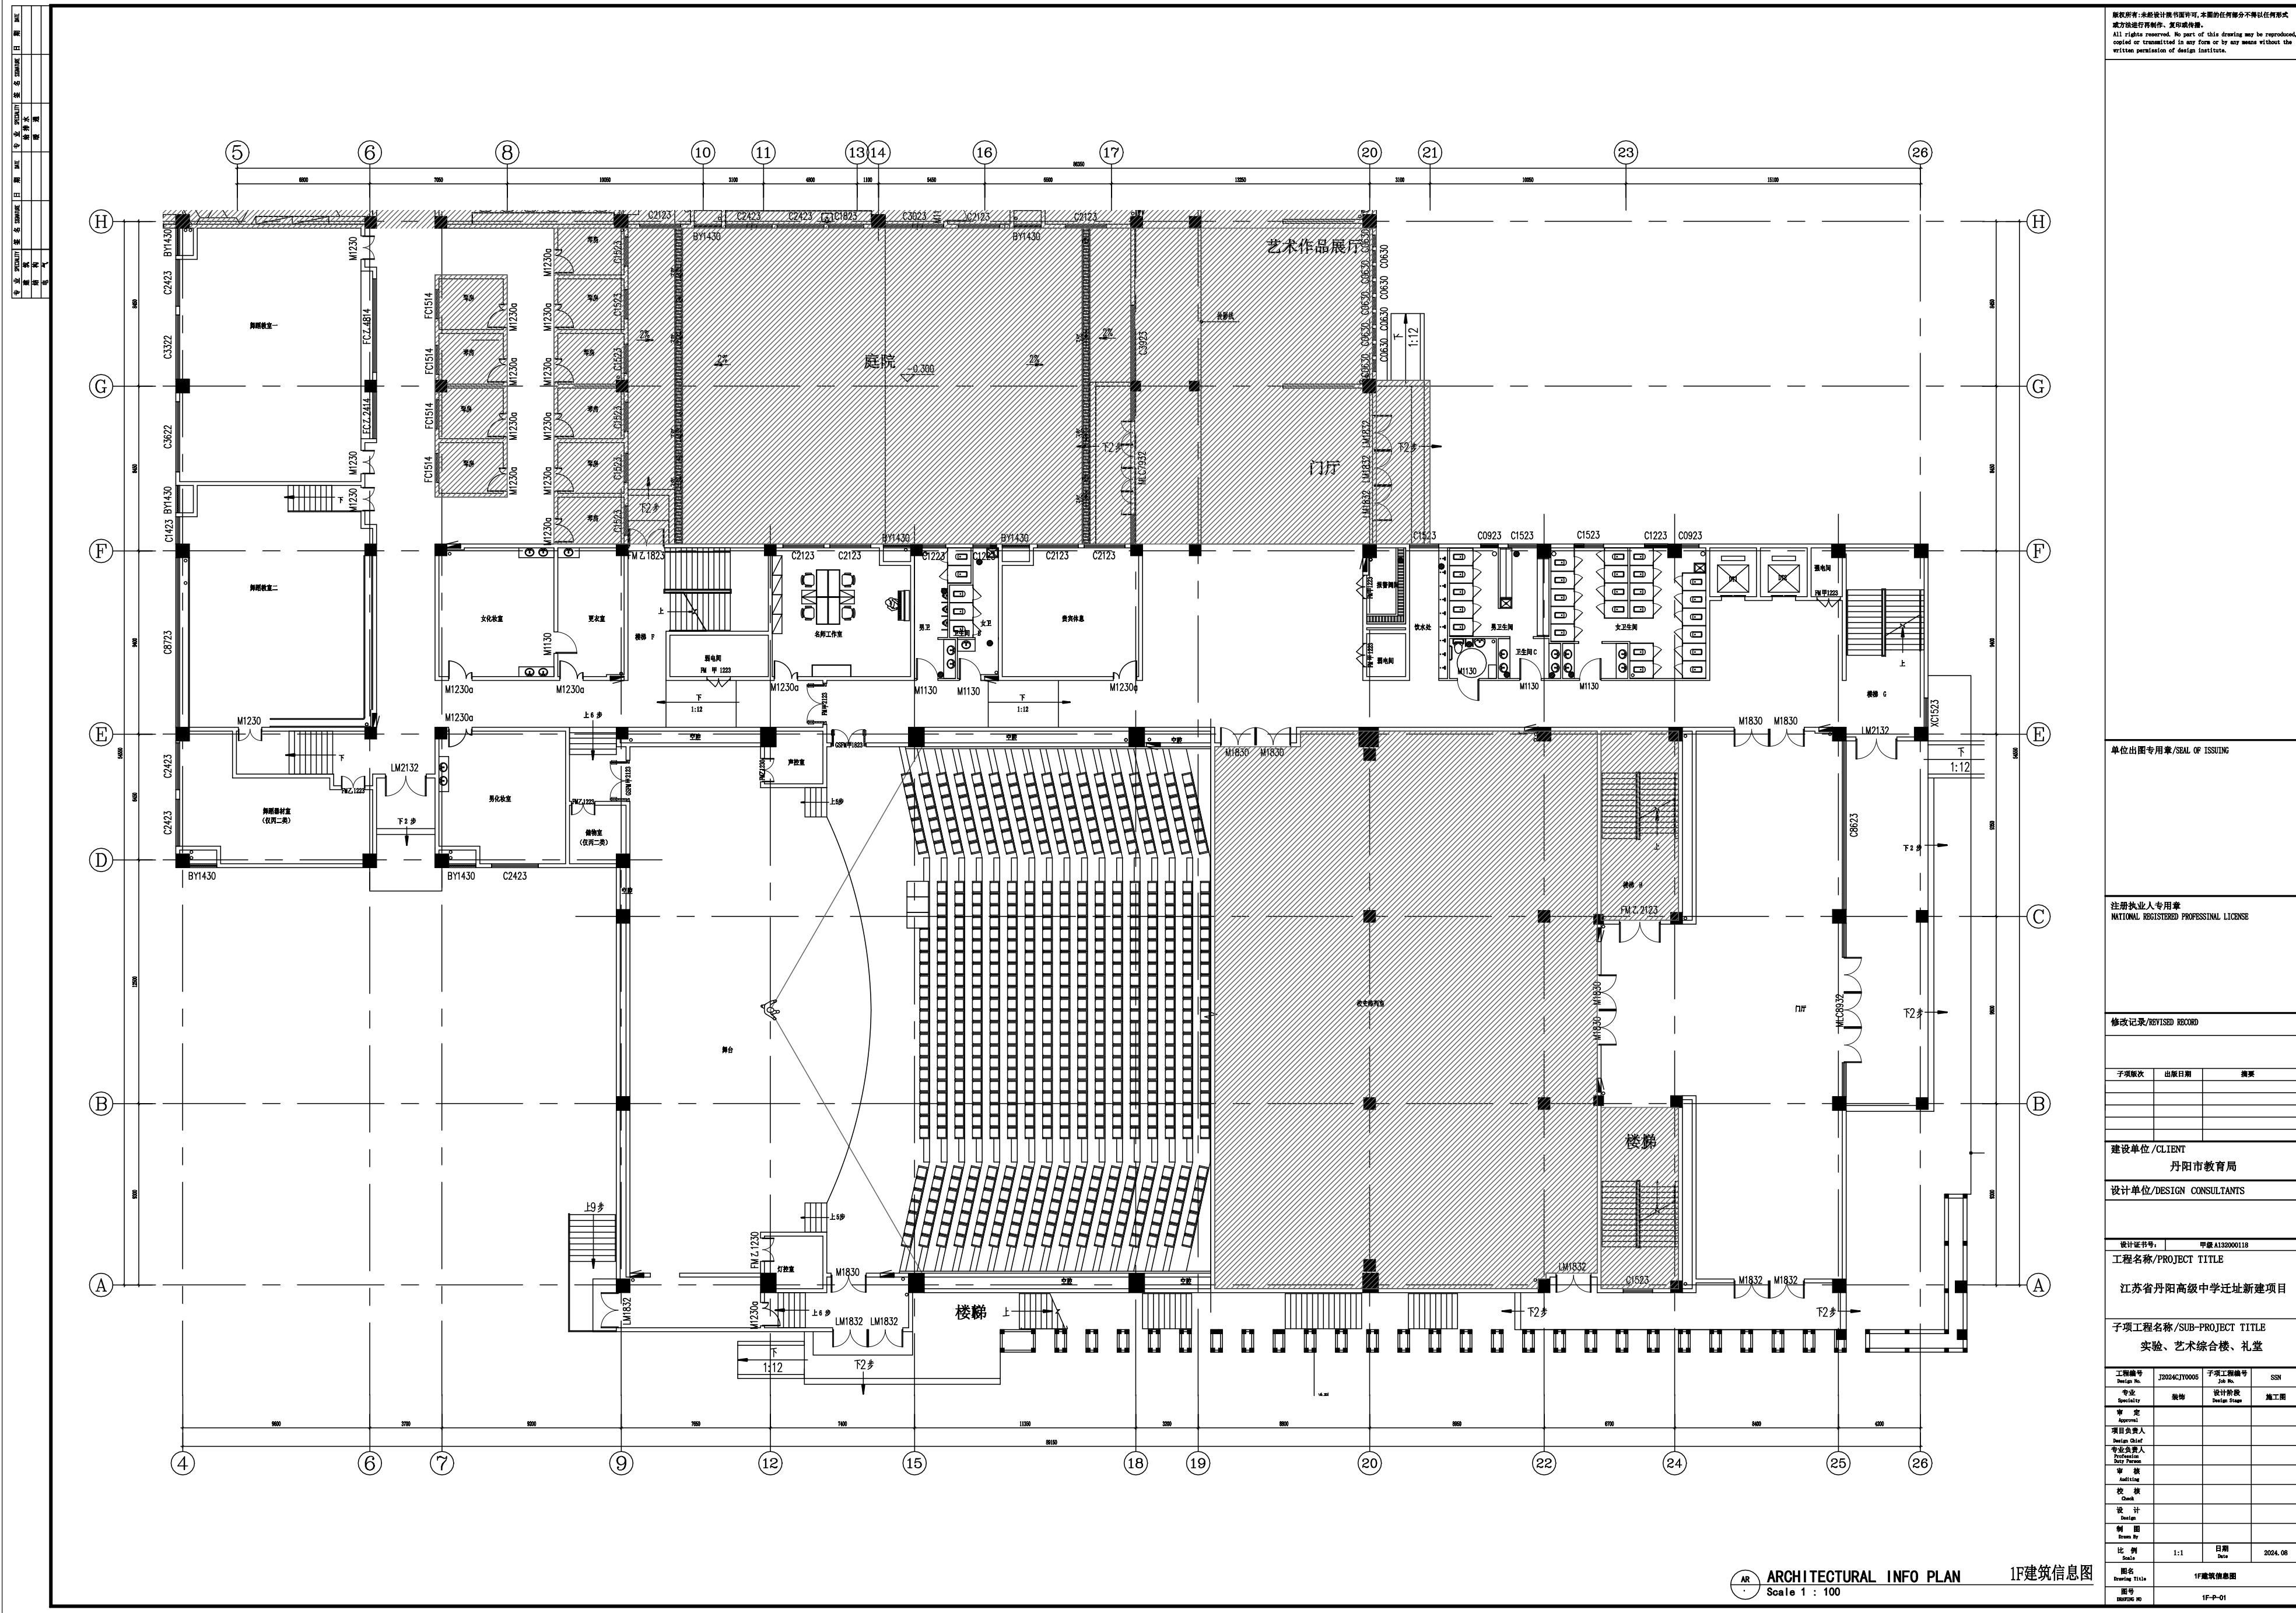

16 17 轴女卫生内部通道宽度不应小于 1.10m

21 轴交F轴(一层、二层)残卫无法满足轮椅回转半径要求

楼面增加房间隔墙荷载，需明确隔墙砌体材料性能、允许容重

声控、光控与原设计的形状不一样，墙体也发生变化，请提醒结构专业注意安全

4m以上原结构梁和墙体不做调整

内开的无障碍厕所的门错误，应按照原设计向外开启

